

---

## Betriebsanleitung PSx3xxSE

---



halstrup-walcher GmbH

Stegener Straße 10  
D-79199 Kirchzarten

Tel.: +49 (0) 76 61/39 63-0

E-Mail: [info@halstrup-walcher.de](mailto:info@halstrup-walcher.de)  
Internet: [www.halstrup-walcher.de](http://www.halstrup-walcher.de)

## Versionsübersicht

Version:	Datum:	Autor:	Inhalt:
H	01.01.21	Ka	H Passung Abtriebswelle; Geräteerdung
I	09.03.23	Ts	Original Betriebsanleitung, Verweis auf englische Version, Kap 2.4 Spannungsversorgung neu
J	08.08.23	Ts	Kap. 3.3 in zwei Kap. Aufgeteilt. 3.3 Verhalten bei Blockieren und 3.4 Nachregelfunktion, QR-Code Messtechnik, Stromaufnahme "Elektrische Daten" korrigiert. Einheit für Umdrehungen vereinheitlicht. Neues Kapitel Haftungsbeschränkung und Querschnitte Stromversorgungskabel. Verweis zu Axial- und Radialkräften in Kap. Montage
K	19.06.24	TS	Fehlerkorrekturen, Sicherheitsthemen, Bedeutung der Betriebsanleitung überarbeitet, Bestimmungsgemäße und Nicht-Bestimmungsgemäße Verwendung eingefügt, Haftungsbeschränkung überarbeitet, Produktbeschriftung neu, Kapitel Montage überarbeitet, Vibration- und Geräuschemission in Mech. Daten ergänzt. Stecker Farb-Bez. entfernt

### Originalbetriebsanleitung

© 2024

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt beim Hersteller. Sie enthält technische Daten, Anweisungen und Zeichnungen zur Funktion und Handhabung des Geräts. Sie darf weder ganz noch in Teilen vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, befolgen Sie unsere Handlungsanweisungen und achten Sie insbesondere auf Sicherheitshinweise. Die Anleitung sollte jederzeit verfügbar sein. Wenden Sie sich bitte an den Hersteller, wenn Sie Teile dieser Anleitung nicht verstehen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, diesen Gerätetyp weiterzuentwickeln, ohne dies in jedem Einzelfall zu dokumentieren. Über die Aktualität dieser Betriebsanleitung gibt Ihnen Ihr Hersteller gerne Auskunft

Diese Betriebsanleitung steht im Downloadbereich unserer Homepage auch in englischer Sprache zur Verfügung

This instruction manual is also available in English in the download area of our homepage:

<https://www.halstrup-walcher.de/en/downloads/>



## Bedeutung der Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung erläutert die Funktion und die Handhabung der Positioniersysteme mit Sercos.

Die Betriebsanleitung ist während der gesamten Lebensdauer des Gerätes aufzubewahren. Jede Person, die damit beauftragt ist, Arbeiten an oder mit dem Gerät auszuführen, muss die Betriebsanleitung vor Beginn der Arbeiten an dem Gerät gelesen und verstanden haben. Dies gilt auch, wenn die betreffende Person mit einem solchen oder ähnlichen Gerät bereits gearbeitet hat oder durch den Hersteller geschult wurde.

Von diesen Geräten können für Personen und Sachwerte Gefahren durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung und durch Fehlbedienung ausgehen. Deshalb muss jede Person, die mit der Handhabung der Geräte betraut ist, eingewiesen sein und die Gefahren kennen. Die Betriebsanleitung und insbesondere die darin gegebenen Sicherheitshinweise müssen sorgfältig beachtet werden.

Wenden Sie sich unbedingt an den Hersteller, wenn Sie Teile davon nicht verstehen.

Gehen Sie sorgsam mit dieser Betriebsanleitung um:

- Sie muss während der Lebensdauer der Geräte griffbereit aufbewahrt werden.
- Sie muss an nachfolgendes Personal weitergegeben werden.
- Vom Hersteller herausgegebene Ergänzungen müssen eingefügt werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, diesen Gerätetyp weiterzuentwickeln, ohne dies in jedem Einzelfall zu dokumentieren. Über die Aktualität dieser Betriebsanleitung gibt Ihnen Ihr Hersteller gerne Auskunft.

## Konformität

Dieses Gerät entspricht dem Stand der Technik. Es erfüllt die gesetzlichen Anforderungen gemäß den EG-Richtlinien. Dies wird durch die Anbringung des CE-Kennzeichens dokumentiert.



## Zubehör der PSx3xx-SE

Zu allen Gerätetypen bieten wir ihnen gerne die entsprechenden Versorgungs- und Datenstecker an. Bitte wenden Sie sich hierzu unter Angabe der vollständigen Typenbezeichnung an unseren Vertrieb unter der Mailadresse

[Vertrieb@halstrup-walcher.de](mailto:Vertrieb@halstrup-walcher.de)

## Inhaltsverzeichnis

<b>Versionsübersicht .....</b>	<b>1</b>
<b>Bedeutung der Betriebsanleitung .....</b>	<b>3</b>
<b>Konformität .....</b>	<b>3</b>
<b>Zubehör der PSx3xx-SE .....</b>	<b>3</b>
<b>1     <b>Sicherheitshinweise .....</b></b>	<b>6</b>
1.1    Zielgruppe .....	6
1.2    Symbolerklärung .....	6
1.3    Bestimmungsgemäße Verwendung .....	7
1.4    Nicht bestimmungsgemäße Verwendung .....	8
1.5    Haftungsbeschränkung .....	9
1.6    Störungen, Wartung, Instandsetzung, Entsorgung .....	9
1.7    Produktbeschriftung .....	10
<b>2     <b>Gerätebeschreibung .....</b></b>	<b>10</b>
2.1    Funktionsbeschreibung .....	10
<b>3     <b>Montage .....</b></b>	<b>12</b>
3.1    Elektrischer Anschluss .....	12
3.2    Montage des Positioniersystems .....	13
3.3    Hohlwelle .....	14
3.4    Vollwelle .....	15
3.5    Demontage .....	16
3.6    Spannungsversorgung .....	16
3.7    Steckerbelegung .....	16
3.7.1 Stecker für Versorgung (24VDC) .....	17
3.7.2 Buchse für den Bus (Port 1 und Port 2) .....	17
3.7.3 Geräteerdung (Chassis) .....	17
3.8    Einstellen der Geräteadresse .....	17
3.9    LEDs und Adressschalter .....	18
3.10   Zyklische Daten SercosIII .....	18
3.10.1 .....	Master zu PSx3xxSE (MDT)
19	
3.10.2 .....	PSx3xxSE zu Master (AT)
20	
3.11   Parameter .....	21
3.11.1 .....	Nur lesbare Parameter
21	
3.11.2 .....	Schreibbare Parameter
22	
3.11.3 .....	Tabelle der Drehzahl- und Drehmomentwerte bei den verschiedenen
Getriebetypen .....	25
3.11.4 .....	Befehle
26	
3.12   Fehlermeldungen .....	26
3.12.1 .....	Fehler (C1D)
27	

3.12.2 .....	Warnungen (C2D)	
27		
<b>4</b>	<b>Besonderheiten .....</b>	<b>28</b>
4.1	Positionieren .....	28
4.1.1	Positionierfahrt mit Schleife .....	29
4.1.2	Positioniervorgang ohne Schleife .....	30
4.2	Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung .....	30
4.3	Verhalten bei Blockieren und bei manuellem Verdrehen .....	30
4.4	Verwendung des Parameters „oberes Mapping-Ende“ .....	30
4.4.1	Auslieferungszustand .....	31
4.4.2	Verfahrbereich nach oben verschieben .....	32
4.4.3	Verfahrbereich nach unten verschieben .....	33
4.4.4	Verfahrbereich abhängig von der aktuellen Istposition verschieben .....	33
4.4.5	Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Bestimmung des Verfahrbereiches .....	35
4.5	Nachregelfunktion bei Veränderungen der Istposition von außen .....	37
4.6	Schleppfehler .....	37
4.6.1	Überwachung .....	37
4.6.2	Korrektur .....	37
4.7	Nachregeln .....	37
4.8	Absolutes Messsystem .....	38
4.8.1	Verfahrbereich (S-0-0278) .....	38
4.8.2	Skalierung der Positionsdaten (S-0-0079 und P-0-0079) .....	41
4.8.3	Drehsinn (S-0-0055) .....	41
4.8.4	Referenzierung (S-0-0175) bzw. (S-0-0052) .....	42
4.8.5	Parametrierung ohne automatisch Anpassung .....	42
<b>5</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>43</b>
5.1	Umgebungsbedingungen .....	43
5.2	Elektrische Daten .....	44
5.3	Mechanische Daten .....	45
<b>6</b>	<b>Konformitätserklärung .....</b>	<b>46</b>

# 1 Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Schutz des Personals sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb.

## 1.1 Zielgruppe




Diese Betriebsanleitung richtet sich an Elektro-Fachkräfte und Monteure, die die Berechtigung haben, gemäß den sicherheitstechnischen Standards Geräte und Systeme zu montieren, elektrisch anzuschließen, in Betrieb zu nehmen und zu kennzeichnen, sowie an den Betreiber und Hersteller der Anlage.

Dem Personal sind alle anwendbaren Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften zur Verfügung zu stellen die sich bei Inbetriebnahme oder Montage der Anlage ergeben.

Es muss sichergestellt sein, dass das Personal mit allen anwendbaren Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften vertraut ist.

## 1.2 Symbolerklärung

In dieser Betriebsanleitung wird mit folgenden Hervorhebungen auf die darauf folgend beschriebenen Gefahren bei der Handhabung der Anlage hingewiesen:

 <b>GEFAHR!</b>	<b>GEFAHR!</b> Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises werden Tod oder schwere Körperverletzung eintreten.
 <b>WARNUNG!</b>	<b>WARNUNG!</b> Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können Tod oder schwere Körperverletzung eintreten.
 <b>VORSICHT!</b>	<b>VORSICHT!</b> Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können mittelschwere oder leichte Körperverletzung eintreten.
<b>HINWEIS</b>	<b>HINWEIS</b> Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können Sachschäden eintreten.

### 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Positioniersysteme eignen sich besonders zur automatischen Einstellung von Werkzeugen, Anschlägen oder Spindeln bei Holzverarbeitungsmaschinen, Verpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Abfüllanlagen und bei Sondermaschinen.

Die PSx3xx sind nicht als eigenständige Geräte zu betreiben, sondern dienen ausschließlich zum Anbau an eine Maschine.



#### WARNUNG!

Personen- und Sachschäden durch falschen Gebrauch der Produkte!

Die Positioniersysteme sind für den Einsatz im industriellen Umfeld konzipiert und dürfen nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden. Wenn sie nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden, dann können Situationen entstehen, die Sach- und Personenbeschädigung nach sich ziehen.

#### HINWEIS

Das Gerät wird dann bestimmungsgemäß verwendet, wenn alle Hinweise und Informationen dieser Betriebsanleitung beachtet werden.

- Das Gerät nur im technisch einwandfreien Zustand betreiben.
- Beachten Sie beim Anbau an eine Maschine die gängigen Sicherheitsvorschriften.
- Das Produkt nur in eingebautem Zustand betreiben, wenn alle erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen wurden.
- Beachten Sie die einschlägigen Vorschriften zur Verhütung von Unfällen (z.B. Unfallverhütungsvorschriften).
- Um Unfallrisiken durch Berührung beweglicher Teile zu vermeiden müssen geeignete trennende oder nichttrennende Schutzeinrichtungen vorgesehen werden.
- Benutzen Sie geeignete Schutzausstattung (z. B. Schutzhelm, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe).
- Verwenden Sie geeignete Montage- und Transporteinrichtungen.
- Das Produkt in der Originalverpackung, lagern und transportieren, ggf. Schutzkappen für Stecker wiederverwenden.
- Am Einsatzort ist für ausreichende Belüftung zu sorgen, um eine übermäßige Erwärmung zu vermeiden.
- Bei der Projektierung dafür sorgen, dass das Gerät immer innerhalb seiner Spezifikationen betrieben wird. Siehe dazu Kapitel 3.11.3 Tabelle der Drehzahl- und Drehmomentwerte bei den verschiedenen Getriebetypen und Kapitel 5. Technische Daten.
- Falls Gerät mit Bremse ausgerüstet ist, handelt es sich nicht um eine Sicherheitsbremse die für Sicherheitsfunktionen verwendet werden darf.
- In besonderen Einsatzgebieten wie Chemie-, Pharma- oder Lebensmittelbereich ist ein Einsatz des Positioniersystems in Edelstahlausführung möglich.

## 1.4 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Die Verwendung der Positioniergeräte außerhalb der in der Dokumentation beschriebenen Betriebsbedingungen und angegebenen technischen Daten und Spezifikationen gilt als "nicht bestimmungsgemäß".

Die Antriebe sind für einen bestimmungsgemäßen Betrieb unter normalen Umgebungsbedingungen (gemäß EN / IEC / UL 61010-1) ausgelegt, mit Ausnahme eines erweiterten Temperaturbereichs:

- Betrieb im Innenbereich von Gebäuden
- Betrieb in Höhenlagen bis 2000 m über dem Meeresspiegel
- Umgebungstemperaturen abweichend vom Standard: 0°C bis 45°C
- Maximale relative Luftfeuchte 80% bei Temperaturen bis zu 31°C, linear abnehmend auf 50% re (lative Luftfeuchte bei 45°C
- Schwankungen der Versorgungsspannung bis zu  $\pm 10\%$  der Nominalspannung
- Die Angabe der IP-Schutzart ist eine Herstellerspezifikation.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Benutzung des Gerätes kann zu gefährlichen Situationen führen

- Ein untergetauchter Betrieb ist nicht zulässig.
- Für bestimmte Einsatzfälle, die Beförderung von Menschen und Tieren sowie als Press-Biegevorrichtung zur Kaltbearbeitung von Metall ist Positioniersystem nicht einzusetzen.
- Werden die im Kapitel 5. Technische Daten genannten Betriebsanforderungen überschritten, können Personen- oder Sachschäden entstehen.
- Im Ex-Bereich ist ein Einsatz des Positioniersystems nicht möglich.
- Die Haltebremse darf nicht zum Abbremsen des Motors verwendet werden.
- Der Gehäusedeckel darf auf keinen Fall für Kraftübertragungszwecke, z. B. zum Abstützen, Steigen oder ähnliches benutzt werden.



## 1.5 Haftungsbeschränkung

Das Gerät darf nur gemäß dieser Betriebsanleitung gehandhabt werden.

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, dem Stand der Technik sowie unserer langjährigen Erfahrungen und Erkenntnisse zusammengestellt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung die sich aus einer unsachgemäßen oder nicht bestimmungsgemäßen Verwendung ergeben. Auch erlöschen in diesem Fall die Gewährleistungsansprüche:

- Nichtbeachtung der Betriebsanleitung
- unsachgemäßer Verwendung
- unsachgemäße Installation
- Nichtbestimmungsgemäßer Verwendung
- Einsatz von nicht ausgebildeten Personal
- Veränderungen des Gerätes
- Technischer Veränderungen
- Eigenmächtiger Umbauten

Der Benutzer trägt die Verantwortung für die Durchführung der Inbetriebnahme gemäß den Sicherheitsvorschriften der geltenden Normen und allen anderen relevanten staatlichen oder örtlichen Vorschriften betreffend Leiterdimensionierung und Schutz, Erdung, Trennschalter, Überstromschutz usw. Für Schäden, die bei der Montage oder beim Anschluss entstehen, haftet derjenige, der die Montage oder Installation ausgeführt hat.

## 1.6 Störungen, Wartung, Instandsetzung, Entsorgung

Störungen oder Schäden am Gerät müssen unverzüglich dem für den elektrischen Anschluss zuständigen Fachpersonal gemeldet werden.

Das Gerät muss vom zuständigen Fachpersonal bis zur Störungsbehebung außer Betrieb genommen und gegen eine versehentliche Nutzung gesichert werden.

Das Gerät bedarf keiner Wartung.

Maßnahmen zur Instandsetzung, die ein Öffnen des Gehäuses erfordern, dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Die elektronischen Bauteile des Geräts enthalten umweltschädigende Stoffe und sind zugleich Wertstoffträger. Das Gerät muss deshalb nach seiner endgültigen Stilllegung einem Recycling zugeführt werden. Die Umweltrichtlinien des jeweiligen Landes müssen hierzu beachtet werden.

## 1.7 Produktbeschriftung

Warnsymbol	Bedeutung
	Hinweis auf weiterführende Dokumentation Vor Transport, Montage oder Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen
	Warnung vor heißer Oberfläche Das Gerät kann sich im Betrieb stark erwärmen. Es können Temperaturen von über 70°C entstehen. Im Fehlerfall können interne Bauteile überlastet werden. Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung oder warten Sie ausreichend lange, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
	Warnung vor gefährlicher elektrische Spannung Vor Arbeiten am Produkt überprüfen, ob alle Leistungsanschlüsse spannungslos sind!
	Entsorgung von Batterien, Elektro- und Elektronikgeräten <ul style="list-style-type: none"> <li>Gemäß den internationalen Vorschriften dürfen Batterien, Akkus sowie Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.</li> <li>Der Besitzer ist gesetzlich verpflichtet, diese Geräte am Ende ihrer Lebensdauer fachgerecht zu entsorgen.</li> <li>WEEE: Dieses Symbol auf dem Produkt, dessen Verpackung oder im vorliegenden Dokument gibt an, dass ein Produkt den genannten Vorschriften unterliegt.</li> </ul>
	CE Kennzeichnung CE steht für „Conformité Européenne“. Die CE-Kennzeichnung drückt die Konformität eines Produktes mit den einschlägigen EG-Richtlinien aus.
	UKCA Kennzeichnung UKCA steht für "UK Conformity Assessed". Die UKCA-Kennzeichnung drückt die Konformität eines Produktes mit allen geltenden gesetzlichen Anforderungen des Vereinigten Königreichs aus.
	Safe torque off Entspricht Stoppkategorie 0 nach EN 60204-1. Die Energieversorgung zum Antrieb wird sofort unterbrochen, der Antrieb ungesteuert stillgesetzt
	ErDung Chassis Erdung (Beschreibung in Kapitel 3.7.3. Geräteerdung (Chassis))

## 2 Gerätebeschreibung

### 2.1 Funktionsbeschreibung

Das Positioniersystem PSx3xxSE ist eine intelligente und kompakte Komplettlösung zum Positionieren von Hilfs- und Stellachsen, bestehend aus EC-Motor, Getriebe, Leistungsverstärker, Steuerungselektronik, absolutem Messsystem und Sercos 3

Schnittstelle. Durch das integrierte absolute Messsystem entfällt die zeitaufwändige Referenzfahrt. Die Ankopplung an ein Bussystem verringert den Verdrahtungs-Aufwand. Die Montage über eine Hohlwelle mit Klemmring ist denkbar einfach. Das Positioniersystem eignet sich besonders zur automatischen Einstellung von Werkzeugen, Anschlägen oder Spindeln bei Holzverarbeitungsmaschinen, Verpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Abfüllanlagen und bei Sondermaschinen.

Die Positioniersysteme PSx3xxSE setzen ein digitales Positionssignal in einen Drehwinkel um.

## 3 Montage

### 3.1 Elektrischer Anschluss

#### HINWEIS

Die nachfolgenden Hinweise zur Stromversorgung sollen beachtet werden.

Es werden Mindestquerschnitte für den Anschluss an die Stromversorgung vorausgesetzt. Für Stromkabel die am Gerät montiert werden, sollen ausschließlich nachfolgend aufgeführte Querschnitte verwendet werden.

Um Spannungsabfall bei längeren Leitungen zu minimieren, empfehlen wir immer den größten verfügbaren Querschnitt zu verwenden.

Gerät	Kabelquerschnitt
PSx31 / PSx32 / PSx33	min. AWG20 bzw. 0,5 mm <sup>2</sup>
PSE34	min. AWG18 bzw. 1,0 mm <sup>2</sup>

Bei Bedenken über die mechanische Festigkeit bzw. bei Stellen an denen Leitungen mechanischen Beschädigungen/Belastungen ausgesetzt sein können, sind diese entsprechend zu schützen. Das kann beispielsweise durch einen Kabelkanal oder ein geeignetes Panzerrohr gewährleistet werden.

Sind die Stromversorgungsleitungen in unmittelbarer Nähe der Antriebe oder anderer Wärmequellen verlegt ist auf eine entsprechende Temperaturbeständigkeit der Leitungen von mindestens 90°C zu achten.

Bei entsprechend konstruktiven Maßnahmen, z.B. ausreichende Belüftung oder Kühlung, sind auch niedrigere Temperaturen zulässig. Dies ist bauseits zu prüfen und festzulegen.

Achten Sie darauf, dass die Entflammbarkeitsklasse der Leitung für USA äquivalent zu UL 2556 VW-1 ist, z. B. nach IEC 60332-1-2 bzw. IEC 60332-2-2 je nach Querschnitt. Für Kanada ist die Entflammbarkeitsklasse FT1 gefordert, FT4 übertrifft diese und ist somit ebenfalls zulässig.

Häufig erfüllen Leitungen für den nordamerikanischen Markt beide Anforderungen.

Die Anforderungen an die Entflammbarkeitsklasse gelten jedoch nur, sofern Sie keine Begrenzung nach Class 2 (z. B. zertifiziertes Netzteil) oder auf <150 W gemäß UL 61010-1 → 3.6 Spannungsversorgung durch eine geeignete Sicherung vornehmen.

Bitte beachten Sie bei der Installation in Nordamerika grundsätzlich die Vorgaben im National Electrical Code NFPA 70 und dem Electrical Standard for Industrial Machinery NFPA 79 (USA) bzw. dem Canadian Electrical Code und C22.2 (Kanada) in der jeweiligen gültigen Fassung.

### 3.2 Montage des Positioniersystems

#### VORSICHT

Die max. zulässigen Axial- und Radialkräfte (siehe Kapitel → 5.3. Mechanische Daten) auf die Motorwelle dürfen beim Transport, bei der Montage oder im Betrieb nicht überschritten werden.

#### VORSICHT

Bei der Auswahl der Befestigungsschrauben Gewicht des Gerätes beachten!  
Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben nach Vorgabe des Schraubenherstellers!

#### WARNUNG


Rotierende und/oder linear bewegte Bauteile können schwere Verletzungen verursachen. Falls Unfallrisiken bei Montage oder Betrieb bestehen müssen die beweglichen Teile ggf. mit trennenden oder nichttrennenden Schutzeinrichtungen ausgestattet sein.

#### HINWEIS


**Temperaturüberschreitung**  
Die Positioniereinheit PSx3xx verfügt über eine einfache Temperaturmesseinrichtung, die eine thermische Überlastung vermeiden soll. Überschreitet die Temperatur im Gerät die in der Parametrierung eingestellte Grenztemperatur, wird dieses Bit gesetzt und ein erneutes Positionieren ist erst nach Abkühlung des Geräts (Bit 'Temperaturüberschreitung' zurückgesetzt) möglich.


### 3.3 Hohlwelle

Die Montage des PSx3xx an der Maschine erfolgt, indem es mit der Hohlwelle auf die anzutreibende Welle geschoben und mit dem Klemmring fixiert wird (empfohlener Wellendurchmesser 8 h9 bzw. 14 h9; Anzugsmoment der Klemmringschraube mit 3 mm-Innensechskant: 1,5 Nm).

 <b>VORSICHT</b>
<p><b>Einstecktiefe der Hohlwelle:</b> Die Tiefe der Hohlwellenbohrung beträgt 20 mm. Für einen optimalen Betrieb soll der Zapfen der anzutreibenden Welle dieser Tiefe entsprechen. Bei deutlich kürzeren Zapfen (&lt; 16 mm) kann es je nach Betriebssituation zu Schäden am PSx3xx kommen. Bei der Montage des PSx3xx soll dieses nur so weit aufgeschoben werden, bis die Moosgummiplatte am Geräteboden an der Maschine gleichmäßig anliegt, bzw. bis ca. zur halben Stärke zusammengedrückt wird. Auf keinen Fall darf das PSx3xx „hart“ ohne Luftspalt zur Maschine angeschraubt werden.</p>

Die Verdrehsicherung erfolgt über den Zapfen (im Bild unterhalb der Hohlwelle) in eine geeignete Bohrung als Drehmomentabstützung. Diese Bohrung muss etwas größer als der Durchmesser 6 h9 des Zapfens sein. Optimal ist ein Langloch oder Schlitz mit minimal größerer Breite (empfohlen: 6,05...6,10 mm) als das Maß des Zapfendurchmessers. Das Umkehrspiel bei Drehrichtungswechsel hat direkten Einfluß auf die Positioniergenauigkeit und kann bei sehr großem Spiel (einige mm) durch die Schlagbelastung zu Schäden am PSx3xx führen.

 <b>VORSICHT</b>
<p>Das PSx3xx muss im anmontierten Zustand nach allen Seiten etwas Luft haben, da es sich beim Positionieren axial und / oder radial bewegen kann, wenn Hohlwelle und Vollwelle nicht zu 100% fluchten. Dieses „Tauseln“ stellt keinen Mangel am PSx3xx dar und hat auch keinen Einfluss auf die Funktion, sofern es sich dabei frei bewegen kann. Beachten Sie dazu bitte die maximal zulässige Radialkraft und Axialkraft im Kapitel → 5.3. Mechanische Daten.</p>

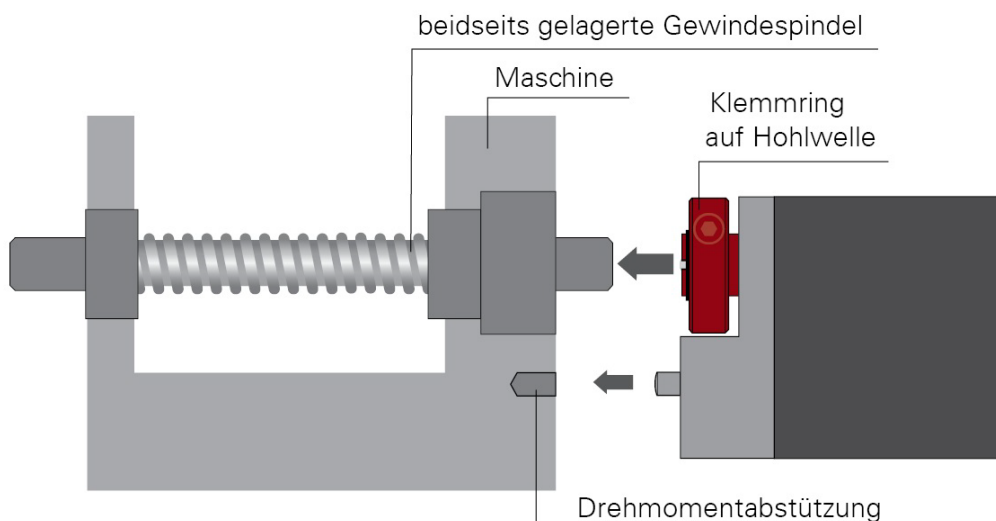

Ausführungen mit höheren Drehmomenten (ab 10 Nm):

Hier erfolgt der Kraftschluss über eine Passfeder DIN 6885-A5x5x12.

Der Klemmring ist nicht frei drehbar sondern besteht aus zwei Hälften, dem festen Teil der Hohlwelle und der losen Klemmschelle. Die Passfedernut befindet sich in der Hälfte, die fest an der Abtriebswelle ist. Beim Aufschieben auf die anzutreibende Welle mit der eingelegten Passfeder muss deren Winkelposition auf die Passfedernut im PSx3xx ausgerichtet sein. Nach dem Aufschieben wird das PSx3xx mit den 2 Schrauben in der flexiblen Klemmringhälfte fixiert. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass beide Schrauben möglichst gleich stark angezogen werden (Anzugsmoment der Schrauben mit 3 mm-Innensechskant: 1,5 Nm).


Die Angaben zur Drehmomentabstützung gelten gleichermaßen, wie zuvor beschrieben.

Bei PSE30x-14, PSE32x-14, PSS30x-14 und PSS32x-14 ist die Position der Verdrehsicherung in einem größeren Abstand möglich, indem der Bodendeckel abgeschraubt, um 180° gedreht und dann wieder angeschraubt wird. Beim Anschrauben darauf achten, dass die Dichtung im Boden korrekt eingelegt ist.

Für Drehmomente  $> 5$  Nm empfehlen wir den größeren Abstand zu wählen.

### 3.4 Vollwelle

Die Montage des PSx3xxSE an der Maschine erfolgt, indem der Antrieb mittels einer Kupplung und eines Zwischenflansches an die anzutreibende Achse montiert wird.

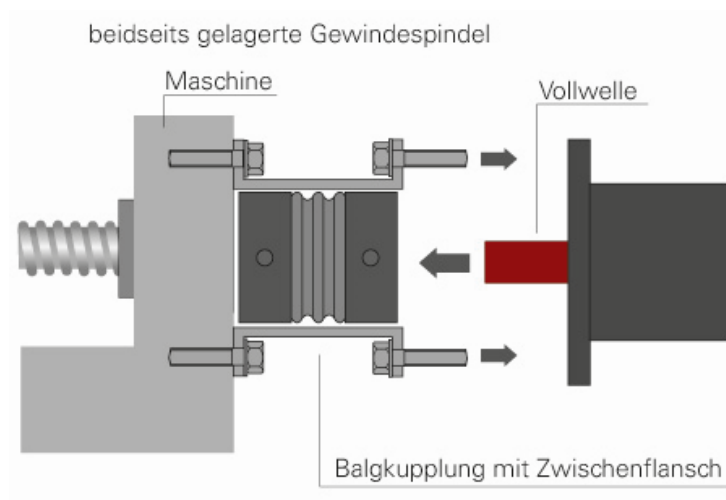

#### VORSICHT

Der Gehäusedeckel darf auf keinen Fall für Kraftübertragungszwecke, z.B. zum Abstützen, Steigen oder ähnliches benutzt werden.



#### VORSICHT



Ein rückwärtiges Antreiben des PSx3xxSE ist nicht gestattet (d.h. es darf nicht durch eine äußere Kraft an der Abtriebswelle gedreht werden).



### 3.5 Demontage

Zur Demontage wird die Klemmung (bei Versionen mit Hohlwelle der Klemmring) gelöst und das PSx3xx von der Welle gezogen. Dabei sollte das PSx3xx möglichst nur axial gezogen werden. Ein übermäßiges Hin- und Herbiegen kann zur Beschädigung der Abtriebswelle führen!

### 3.6 Spannungsversorgung


 <b>VORSICHT</b>	
	Verwenden Sie für die Motorversorgung eine einzelne Sicherung mit max. 3,5 A für jedes PSx3xx. Verwenden Sie für die Motorversorgung eine einzelne Sicherung mit maximal 10 A für jedes PSE34xx. Für die Steuerleistung kann eine Sicherung mit max. 2,0 A verwendet werden, so dass es möglich ist, bis zu 10 Einheiten parallel mit einer Sicherung zu versorgen. Es wird dringend empfohlen, Stromkabel zum PSx3xx von anderen Stromkabeln zu trennen, die gefährliche Spannungen führen könnten.

 <b>VORSICHT</b>	
	Ein untergetauchter Betrieb der PSW ist nicht zulässig.

 <b>VORSICHT</b>	
	Während des Betriebs kann sich das Gehäuse stark erwärmen.



### 3.7 Steckerbelegung

Im Gehäusedeckel des PSx3xxSE befindet sich für den Anschluss der Versorgungsspannung entweder ein 5-poliger Rundstecker der Serie 713/763 (A-codiert) von Binder für die PSE und PSS-Antriebe, ein 4-poliger Rundstecker mit Luftdurchlass für PSW-Antriebe oder ein 5-poliger Harting-Tüllenstecker HAN4A für PSE 34xx. Für den Anschluss an den Bus sind zwei 4-polige Rundbuchse der Serie 825 (D-codiert) vorgesehen.


<b>HINWEIS</b>	
	Um zu verhindern, dass in der Abkühlphase Flüssigkeit in das Gehäuse hineingezogen wird, muss bei der Verwendung eines PSW-Antriebes für den Druckausgleich ein Spezialkabel mit Luftschlauch verwendet werden.



### 3.7.1 Stecker für Versorgung (24VDC)

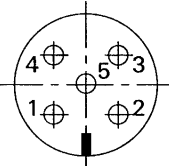Steckerbild (Draufsicht von außen)	Belegung	Steckertyp/Hersteller
	1. +24V Motor 2. GND Motor 3. +24V Steuerung 4. GND Steuerung 5. Gehäuse bzw. Luftdurchlass	PSE/PSS: M12(A-codiert);5-pol. PSW: M12 (A-codiert); 4-pol. mit Luftdurchlass
	1. +24V Motor 2. GND Motor 3. +24V Steuerung 4. GND Steuerung 5. Gehäuse bzw. Luftdurchlass	PSE34xx: HAN4A, Harting

### 3.7.2 Buchse für den Bus (Port 1 und Port 2)

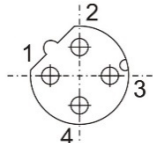Steckerbild (Draufsicht von aussen)	Belegung	Steckertyp
	1. TD+ 2. RD+ 3. TD- 4. RD-	M12 (D-codiert); 4-polig

#### HINWEIS

Aufgrund der vierpoligen Buchse sollten nur vieradrige Kabel eingesetzt werden.

### 3.7.3 Geräteerdung (Chassis)

Neben den Anschlusssteckern befindet sich ein M4-Gewindebolzen. Es wird empfohlen den Antrieb mit einem so kurz wie möglichen Kabel an das Maschinenbett anzuschließen. Der Kabelquerschnitt soll hierbei mindestens 1,5mm<sup>2</sup> betragen.

### 3.8 Einstellen der Geräteadresse

Im Auslieferungszustand hat das PSx3xxSE die Adresse 1. Über den Parameter S-0-1040 oder über die optionalen Adressschalter kann eine andere Adresse vergeben werden. Wenn die Schalter auf 00 stehen oder nicht vorhanden sind, erfolgt die Adresseinstellung über S-0-1040. Die Adressänderung wird automatisch gespeichert und steht somit auch nach einem Neustart des Gerätes zur Verfügung. Wenn an den Schaltern die Adresse eingestellt wird (d.h. Schalterstellung auf > 00), ist es nicht möglich, über Bus diesen Wert zu verändern.

### 3.9 LEDs und Adressschalter

Unter dem durchsichtigen Verschlussstopfen befinden sich folgende LEDs:

P1/P2: grüne Link LEDs für Port 1 und 2


S: Sercos LED (siehe Sercos III Spezifikation)

V-Motor: folgende Zustände sind hier möglich:

Aus → Motorspannung zu niedrig oder zu hoch

An → Motorspannung in Ordnung

Blinken → Motorspannung in Ordnung, Antrieb ist in Auslieferungszustand

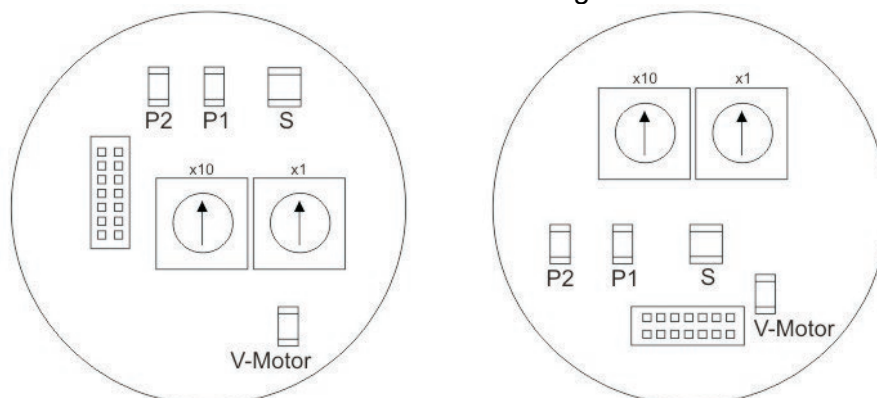

Adressschalter

An den Drehschaltern kann die Adresse in Zehner- und Einerstelle gewählt werden.

### 3.10 Zyklische Daten SercosIII

Verwendet wird das IO-Profil mit einer festen Konfiguration (SCP\_FixCFG). Bei der Konfiguration der Verbindungen muss auf folgendes geachtet werden:

S-0-1050.0.x sind die Einstellungen für das AT (producer)

S-0-1050.1.x sind die Einstellungen für das MDT (consumer)

Die Steuer- bzw. Statuswörter ‚Connection Control‘, ‚Positioning Control‘ und ‚Producer RTB word container‘ werden beim Wechsel von CP3 nach CP4 mit 0 initialisiert.

### 3.10.1 Master zu PSx3xxSE (MDT)

Bit	Byte	Bedeutung	Entsprechende IDN
0-15	0-1	Connection Control	S-0-1050.1.08
16-31	2-3	IO Control	S-0-1500.0.01
32-47	4-5	Positioning Control	S-0-0346
48-79	6-9	Positioning command value	S-0-0282

#### Connection Control

Bit 15-12: Counter

Bit 1: New Data

Bit 0: Producer ready

Ein Fahrauftrag wird nur bei gesetztem Bit angenommen.

#### IO Control

Bit15: Output operation state

Ein Fahrauftrag wird nur bei gesetztem Bit angenommen.

#### Positioning control (Steuerwort)

Bit 2-1: Positioning modes

00: Positioning

→ Antrieb fährt auf den übertragenen Sollwert

01: Jogging +

→ Antrieb fährt bis zum oberen Endschalter

10: Jogging -

→ Antrieb fährt bis zum unteren Endschalter

11: Positioning Halt

→ Antrieb bremsst mit vorgegebener Bremsrampe  
(kann auch im Jogging mode verwendet werden)

Bit 0: toggle

Muss getoggelt werden, wenn ein Fahrauftrag übernommen werden soll.

### 3.10.2 PSx3xxSE zu Master (AT)

Bit	Byte	Bedeutung	Entsprechende IDN
0-15	0-1	Connection Control	S-0-1050.0.8
16-31	2-3	IO Status	S-0-1500.0.2
32-47	4-5	Producer RTB word container	S-0-0144
48-63	6-7	Torque feedback value	S-0-0084
64-95	8-11	Velocity feedback value 1	S-0-0040
96-127	12-15	Position feedback value 1	S-0-0051

#### Connection Control

Bit 15-12: Counter

Bit 1: New Data

Bit 0: Producer ready

#### IO Status

Bit 15: outputs ready to operate

wird gesetzt sobald Bit 15 im IO Control gesetzt ist

Bit 14: inputs valid

immer 1

Bit 13: Error of resource IO (C1D)

Fehlercode steht in S-0-0390 und Diagnosetext in S-0-0095

Bit 12: Warning of resource IO (C2D)

Fehlercode steht in S-0-0390 und Diagnosetext in S-0-0095

#### Producer RTB word container (Statuswort)

Bit 3: Positioning Halt

Antrieb wurde während der Fahrt gestoppt

(durch ‚Positioning Halt‘ Befehl im Steuerwort)

Bit 2: In position (S-0-0336, Bit 0)

Antrieb ist innerhalb des Positionierfensters

Bit 1: Status command value processing (S-0-0135, Bit 3)

Antrieb läuft

Bit 0: Takeover positioning command value (S-0-0419, Bit 0)

Sollwert übernommen (wird getoggelt)

### 3.11 Parameter

#### 3.11.1 Nur lesbare Parameter

Bezeichnung	IDN	Funktion	Einheit	Bytezahl / Datentyp
Istdrehzahl	S-0-0040	Aktuelle Drehzahl	1/min	4 / signed decimal
Istposition	S-0-0051	Aktuelle Position	*	4 / signed decimal
Istdrehmoment	S-0-0084	Betrag des aktuellen Drehmoments	cNm	2 / signed decimal
In Position	S-0-0336	Antrieb ist im Positionsfenster	-	2 / binary
Motorspannung	S-0-0380	Aktuelle Versorgungs-spannung des Motors	V	2 / unsigned decimal
Temperatur	S-0-383	Temperatur im Geräteinnern	°C	2 / unsigned decimal
Fehlertext	S-0-0095	Fehler in Textform	-	Text
Diagnosecode	S-0-0390	Code für Fehler bzw. Warnungen (siehe Kap. 3.12 Fehlermeldungen)	-	4 / hexadecimal
Vendor Code	S-0-1300.0.3	SercosIII Vendor code (10)	-	2 / unsigned decimal
Gerätetyp	S-0-1300.0.5	PSE3xx-xx bzw. PSE3xxVG-xx	-	Text
Softwareversion	S-0-1300.0.9	x.xx	-	Text
Seriennummer	S-0-1300.0.12	Laufende Geräteseriennummer	-	Text
Produktionsdatum	S-0-1300.0.13	YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ	-	Text
Maximales Drehmoment	P-0-0084	Betrag des maximalen Drehmoments bei der letzten Fahrt, gilt nicht in der Beschleunigungs- und Bremsphase,	cNm	2 / signed decimal
Spannung Steuerung	P-0-0380	Aktuelle Versorgungsspannung der Steuerung	V	2 / unsigned decimal

\* Die Einheit ist von der Skalierung (S-0-0079 und P-0-0079) abhängig.

### 3.11.2 Schreibbare Parameter

Bezeichnung	IDN	Funktion	Byte / Typ
Obere Endbegrenzung	S-0-0049	Maximal zulässige Sollposition Einheit: * Min: untere Endbegrenzung Max: Verfahrbereich – 3 Umdrehungen Werkseinstellung: 101200 Änderung nur im Stillstand möglich	4 / sd
Untere Endbegrenzung	S-0-0050	Minimal zulässige Sollposition Min: Verfahrbereich – 253 Umdrehungen Max: obere Endbegrenzung Werkseinstellung: 1200 Änderung nur im Stillstand möglich	4 / sd
Referenzierung der Position	S-0-0052	Schreiben bewirkt, dass die aktuelle Position auf den übertragenen Wert referenziert wird. Die Endschalter und der Verfahrbereich werden auch verschoben. Die Differenz findet sich in S-0-0175. Einheit: * Min/Max: beliebig Werkseinstellung: 0 Änderung nur im Stillstand möglich	4 / sd
Drehsinn	S-0-0055	Bei Sicht auf die Abtriebswelle: 16: im Uhrzeigersinn 23: gegen den Uhrzeigersinn Werkseinstellung: 16 Änderung nur im Stillstand möglich	2 / bin
Positionierfenster	S-0-0057	Erlaubte Differenz zwischen Sollwert und Istwert für das „In Position“ Bit (S-0-0336) Einheit: * Min: 1* Max: 100* Werkseinstellung: 2 Änderung nur im Stillstand möglich	4 / ud
Schleifenlänge	S-0-0058	Anzahl an Schritten die der Antrieb in einer vordefinierten Richtung ein Ziel anfährt. Fahrt ohne Schleife mit Wert 0 Einheit: * Min: -400* Max: 400* Werkseinstellung: -250 Änderung nur im Stillstand möglich	4 / sd
Skalierung Positionsdaten	S-0-0079	Schritte pro Umdrehung Bsp.: Spindelsteigung 1,5 mm mit Auflösung 1/100 mm → 150 Min: 1 Max: 10000 Werkseinstellung: 400 Änderung nur im Stillstand möglich	4 / ud
Maximales Drehmoment	S-0-0092	Maximal erlaubtes Drehmoment während der Fahrt Einheit: cNm Werkseinstellung: **	2 / ud

Bezeichnung	IDN	Funktion	Byte / Typ
Schleppfehler	S-0-0159	Maximaler Schleppfehler bevor eine C2D Warnung erzeugt wird. Überwachung mit 0 deaktiviert. Einheit: * Min: 0 Max: 1000* Werkseinstellung: 0	4 / ud
Referenzierungswert	S-0-0175	Wert, um den Sollwerte, Istwerte und Endschalterwerte korrigiert werden Einheit: * Min/Max: beliebig Werkseinstellung: 0 Änderung nur im Stillstand möglich	4 / sd
Solldrehzahl	S-0-0259	Zu verwendende Drehzahl bei Positionierfahrten Einheit: 1/min Min/Max: ** Werkseinstellung: **	4 / sd
Beschleunigung	S-0-0260	Beschleunigungsrampe Einheit: U/(min * sek) Min/Max: ** Werkseinstellung: **	4 / sd
Verfahrbereich	S-0-0278	Definition des Verfahrbereiches relativ zum Absolutwertgeber Einheit: * Min: Istposition + 3 Umdrehungen Max: Istposition + 253 Umdrehungen Werkseinstellung: 102400 Änderung nur im Stillstand möglich	4 / sd
Sollwert	S-0-0282	Anzufahrende Sollposition (Schreiben über SVC in CP2-4 möglich), Stopp durch erneutes Schreiben des gleichen Sollwertes Einheit: *	4 / sd
Verzögerung	S-0-0359	Bremsrampe Einheit: U/(min * sek) Min/Max: ** Werkseinstellung: **	4 / sd
Haltemoment	S-0-0533	Haltemoment im Stillstand Einheit: cNm Min: 0 Max: ** Werkseinstellung: **	4 / sd
Maximales Losfahrdrehmoment	S-0-0822	Maximal erlaubtes Drehmoment in der Startphase Einheit: cNm Min/Max: ** Werkseinstellung: **	2 / ud
Zeit für Losfahrdrehmoment	S-0-0823	Zeit in der das Losfahrdrehmoment gilt Einheit: msek Min: 10 Max: 1000 Werkseinstellung: 200	2 / ud

Bezeichnung	IDN	Funktion	Byte / Typ
Adresse	S-0-1040	SercosIII Adresse Min: 1 Max: 511 Werkseinstellung: 1	2 / ud
Erweiterte Skalierung Positionsdaten	P-0-0079	Ermöglicht zusammen mit S-0-0079 das Einstellen „krummer“ Auflösungen Min: 1 Max: 10000 Werkseinstellung: 400 Änderung nur im Stillstand möglich	4 / ud
Schleppfehlerkorrekturfaktor	P-0-0159	Mit Wert 0 wird die Schleppfehlerkorrektur deaktiviert. Min: 0 Max: 10 Werkseinstellung: 0 Änderung nur im Stillstand möglich	2 / ud
Haltemoment bei Fahrtende	P-0-0822	Haltemoment bei Fahrtende Einheit: cNm Min: 0 Max: ** Werkseinstellung: **	2 / ud
Zeit für Haltemoment bei Fahrtende	P-0-0823	Zeit für Haltemoment bei Fahrtende Einheit: cNm Min: 0 Max: ** Werkseinstellung: **	2 / ud
Freigabe Nachregeln	P-0-0900	Nachregeln mit Wert = 1 (nur bei PSx ohne Bremse) Min: 0 Max: 1 Werkseinstellung: 0	2 / ud

\* Die Einheit bzw. der Wert ist von der Skalierung (S-0-0079 und P-0-0079) abhängig.

\*\* Der Wert ist Geräteabhängig (siehe nachfolgende Tabellen).



### 3.11.3 Tabelle der Drehzahl- und Drehmomentwerte bei den verschiedenen Getriebetypen

Gerätetyp PSE und PSS		301-x 311-x	302-x 312-x	305-x 315-8	322-14 332-14	325-14 335-14	328-14
Bezeichnung	IDN	Wertebereich Auslieferung					
Max. Drehmoment	S-0-0092	2..125 100	10..250 200	50..600 500	10..250 200	20..500 400	80...960 800
Solldrehzahl	S-0-0259	15..230 230	10..150 150	3..70 70	20..200 170	10..100 85	5...45 45
Beschleunigung	S-0-0260	97..600 600	50..400 400	23..130 130	97..525 525	50..260 260	22...100 100
Verzögerung	S-0-0359	97..600 600	50..400 400	23..130 130	97..525 525	50..260 260	22...100 100
Haltemoment	S-0-0533	0..90 30	0..150 50	0..300 100	0..100 35	0..200 70	0...450 150
Losfahrdrehmoment	S-0-0822	2..125 125	10..250 250	50..600 600	10..250 250	20..500 500	80...960 960
Haltemoment bei Fahrtende	P-0-0822	0..180 60	0..300 100	0..600 200	0..200 70	0..400 140	0...700 300

Gerätetyp PSW		301-x 311-x	302-x 312-x	305-x 315-8	322-14 332-14	325-14 335-14	328-14
Bezeichnung	IDN	Wertebereich Auslieferung					
Max. Drehmoment	S-0-0092	2..125 100	10..250 200	50..600 500	10..250 200	20..500 400	80...960 800
Solldrehzahl	S-0-0259	15..180 180	10..125 125	3..60 60	20..150 125	10..80 60	5...35 35
Beschleunigung	S-0-0260	97..600 600	50..400 400	23..130 130	97..525 525	50..260 260	22...100 100
Verzögerung	S-0-0359	97..600 600	50..400 400	23..130 130	97..525 525	50..260 260	22...100 100
Haltemoment	S-0-0533	0..90 30	0..150 50	0...300 100	0..100 35	0..200 70	0...450 150
Losfahrdrehmoment	S-0-0822	2..125 125	10..250 250	50..600 600	10..250 250	20..500 500	80...960 960
Haltemoment bei Fahrtende	P-0-0822	0..180 60	0..300 100	0..600 200	0..200 70	0..400 140	0...700 300

Gerätetyp PSE		3110-14	3125-14	3410-14	3418-14
Bezeichnung	IDN	Wertebereich Auslieferung			
Max. Drehmoment	S-0-0092	100..1200 1000	250..300 0 2500	200..120 0 1000	500..200 0 1800
Solldrehzahl	S-0-0259	1..30 30	1..12 12	10..100 100	10..90 90
Beschleunigung	S-0-0260	9..50 50	4..20 20	20..350 350	10..315 315
Verzögerung	S-0-0359	9..50 50	4..20 20	20..350 350	10..315 315
Haltemoment	S-0-0533	0..600 200	0..1250 450	0..300 200	0..450 300
Losfahrdrehmoment	S-0-0822	100..1200 1200	250..300 0 3000	200..120 0 1200	500..200 0 2000
Haltemoment bei Fahrtende	P-0-0822	0..1200 400	0..2500 900	0..600 400	0..900 600

### 3.11.4 Befehle

Bezeichnung	IDN	Funktion
Fehler löschen	S-0-0099	Löscht die C1D Fehler
Werkseinstellungen laden	S-0-0262	Werkseinstellungen werden geladen. Um diese dauerhaft zu speichern muss anschließend noch S-0-0264 ausgeführt werden
Einstellungen speichern	S-0-0264	Speichert die Parameter im EEPROM

### 3.12 Fehlermeldungen

Fehler (C1D) bzw. Warnungen (C2D) werden über die Bits 13 und 12 im IO Status gemeldet. Der Diagnosecode wird in S-0-0390 und der Diagnosetext in S-0-0095 abgelegt.

### 3.12.1 Fehler (C1D)

Bei einem Fehler leuchtet die Sercos LED rot.

Während der Fahrt führt ein Fehler zu einem Fahrtabbruch. Solange der Fehler nicht gelöscht wurde, werden keine Fahraufträge angenommen. Das Löschen erfolgt über die IDN S-0-0099. Besteht der Fehler weiterhin, so wird dieser erneut erzeugt.

Der Fehler kann dem Diagnosecode (S-0-0390) entnommen werden:

0xC00F2019: Temperaturüberschreitung im Geräteinnern.

0xC00F2026: Unterspannung Motor (Spannung < 17,5V).

0xC00F2055: Blockieren (starke Schwergängigkeit, Drehmoment reicht nicht aus).

0xC00F8022: Fehler bei der Berechnung/Ermittlung der absoluten Position.

Dieser Fehler kann nicht gelöscht werden. Evtl. Antrieb neu starten.

0xC00F8025: Überspannung Motor (Spannung > 30V).

0xC00F8028: Überstrom Motor.

0xC10F6320: Parameter sind fehlerhaft (Fehler beim Laden oder Speichern).

Dieser Fehler kann nicht gelöscht werden. Antrieb neu starten und falls Fehler weiterhin besteht: Werkseinstellungen mit S-0-0262 laden.

### 3.12.2 Warnungen (C2D)

Eine Warnung führt nicht zu einem Fahrtabbruch. Fahraufträge werden weiterhin angenommen, wenn Warnungen vorhanden sind. Folgende Warnungen werden vom Antrieb ausgegeben (S-0-0390):

0xC00E2028: Schleppfehler (siehe Kapitel 3.12 Fehlermeldungen0)

Ein neuer Fahrauftrag löscht diese Warnung.

0xC00E2053: Ungültiger Sollwert, Sollwert liegt außerhalb des erlaubten Fahrbereichs.

Ein neuer Fahrauftrag löscht diese Warnung.

0xC00E6043: Obere Endbegrenzung ist überschritten.

Warnung wird gelöscht sobald sich der Antrieb innerhalb des erlaubten Fahrbereichs befindet.

0xC00E6044: Untere Endbegrenzung ist unterschritten.

Warnung wird gelöscht sobald sich der Antrieb innerhalb des erlaubten Fahrbereichs befindet.

## 4 Besonderheiten

### 4.1 Positionieren

Um eine Positionierfahrt auszuführen muss das Steuerwort (positioning control) im MDT wie folgt geschrieben werden: Bit 2-1 = 00 und Bit 0 muss getoggelt werden. Wurde der Fahrbefehl erfolgreich übernommen, so wird das Bit 0 im Statuswort (Producer RTB word container) im AT getoggelt.

Nachfolgend das Verhalten in unterschiedlichen Situationen:

Neuer Sollwert während einer Fahrt

Es wird sofort die neue Sollposition übernommen. Falls ein Richtungswechsel erforderlich ist, wird mit der eingestellten Bremsrampe gebremst und anschließend der neue Sollwert angefahren.

Stoppbefehl

Ein Stoppbefehl wird erzeugt indem das Steuerwort (positioning control) im MDT wie folgt geschrieben wird: Bit 2-1 = 11 und Bit 0 muss getoggelt werden.

Der Stoppbefehl während der Fahrt bewirkt folgendes:

- Der Antrieb bremst mit der maximal möglichen Bremsrampe.
- Es wird nicht nachgeregelt falls das Nachregeln (P-0-0900) aktiviert ist und der Antrieb verschoben wird.
- Bit3 (Positioning Halt) im Statuswort (Producer RTB word container) wird gesetzt.

Der Stoppbefehl im Stillstand bewirkt folgendes:

- Bit2 (in position) im Statuswort (Producer RTB word container) wird auf 0 gesetzt.
- Es wird nicht nachgeregelt falls das Nachregeln (P-0-0900) aktiviert ist und der Antrieb verschoben wird.



#### VORSICHT

**Ein Toggeln von Bit 0 des Steuerwortes (positioning control) im MDT führt im Antrieb zur Erzeugung eines Fahrauftrages auch wenn sich der Antrieb bereits auf dem Sollwert befindet, da die interne Auflösung höher ist. Ein ständiges Toggeln von Bit 0 muss daher vermieden werden.**



#### VORSICHT

**Fahrten, die gezielt eine Blockfahrt nach sich ziehen (z.B. Referenzfahrten auf Block), dürfen nur mit einem reduzierten Drehmoment gestartet werden (max. Fahrdrehmoment < 10% des Nenndrehmoments).**

 
#### 4.1.1 Positionierfahrt mit Schleife

Standardmäßig fährt das PSx3xx jeden Sollwert immer aus der gleichen Richtung an. Liegt ein Fahrtziel entgegen der Schleifenrichtung wird der Sollwert zunächst um den Wert der Schleifenlänge (S-0-0058) überfahren und dann erst endgültig angefahren. Dadurch kann zum Beispiel das Spiel einer angetriebenen Spindel eliminiert werden.


Das PSx3xx unterscheidet somit folgende Fälle bei einem Positioniervorgang:

Annahme: Jede Sollposition wird in Vorwärtsrichtung angefahren, d.h. die Schleifenlänge ist  $-250 = 5/8$  Umdrehungen

1. Neue Sollposition ist größer als die aktuelle Istposition: Das Ziel wird direkt angefahren.




2. Neue Sollposition ist kleiner als die aktuelle Istposition: Es wird um die Schleifenlänge weiter zurück- (2a) und das endgültige Ziel danach in Vorwärtsfahrt (2b) angefahren.

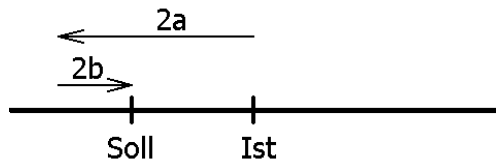

3. Neue Sollposition ist nur wenig größer als die aktuelle Istposition und zuvor war keine Positionierfahrt mit Schleife (z.B. eine Handfahrt):

Der Antrieb fährt das Ziel auf alle Fälle mit einer Vorwärtsbewegung an, deren Länge mindestens der Schleifenlänge entspricht. Um dies zu erreichen, fährt der Antrieb gegebenenfalls zunächst in Rückwärtsrichtung (3a), d.h. entgegen der eigentlich gewünschten Fahrtrichtung und das eigentliche Ziel danach in Vorwärtsfahrt (3b).

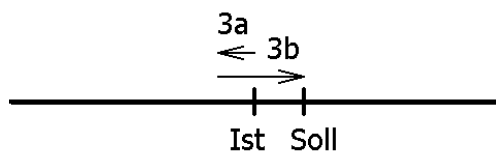

Die maximale Länge dieser Strecke ist die Schleifenlänge. Wenn sich der Sollwert um mehr als die Schleifenlänge vom aktuellen Istwert unterscheidet wird dieser direkt angefahren.

Nach Erreichen der Sollposition wird diese Position mit dem internen Absolutencoderstand verglichen. Bei einer Abweichung wird das Status-Bit „Fehler“ gesetzt (Bit 9 im Statuswort). Im Auslieferungszustand ist die Schleifenlänge  $-250$ , d.h. jede Sollposition wird in Vorwärtsrichtung angefahren.



#### VORSICHT

Eine Positionierung auf die obere Endbegrenzung (S-0-0049) mit einer Schleifenlänge  $> 0$  ist nicht möglich, da der Antrieb hierfür die Endbegrenzung überfahren müsste. Gleiches gilt für die untere Endbegrenzung (S-0-0050) bei einer Schleifenlänge  $< 0$ .

#### 4.1.2 Positioniervorgang ohne Schleife

Ein Positionieren aus beiden Richtungen ohne Schleife ist möglich, wenn die Schleifenlänge (S-0-0058) auf 0 eingestellt wird. Ein eventuelles Spiel in der angetriebenen Spindel wird dabei NICHT eliminiert. Das interne Getriebespiel des PSx3xxSE tritt auch in diesem Fall nicht in Erscheinung, da die Positionserfassung direkt an der Abtriebswelle stattfindet.

#### 4.2 Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung

Für alle Fahrten gelten die Sollgeschwindigkeit aus S-0-0259, die Beschleunigung aus S-0-0260 sowie die Verzögerung aus S-0-0359. Am Ende der Fahrt wird die Verzögerung während der Annäherung an das Ziel sukzessive verkleinert, um ein harmonisches Einschwingverhalten zu realisieren.

Wird ein Stoppbefehl ausgeführt, so bremst der Antrieb mit der maximal möglichen Bremsrampe.

#### 4.3 Verhalten bei Blockieren und bei manuellem Verdrehen

Wenn während des Verfahrens die erreichbare Geschwindigkeit länger als 200 ms den Grenzwert 30% der Solldrehzahl unterschreitet, wird ein Blockieren erkannt, die Fahrt abgebrochen und ein C1D Fehler erzeugt (Diagnosecode: 0xC00F2055). Der Antrieb steht dann mit dem eingestellten Haltemoment (S-0-0533). Ein neuer Fahrauftrag wird erst angenommen, wenn der Fehler gelöscht wurde (siehe Kapitel 3.12 Fehlermeldungen).



#### VORSICHT


Der Antrieb darf nicht mit einem Akkuschauber in eine andere Position gedreht werden.

#### 4.4 Verwendung des Parameters „oberes Mapping-Ende“

Im Folgenden soll die Verwendung des Parameters „oberes Mapping-Ende“ grafisch und anhand von Beispielen dargestellt werden:

#### 4.4.1 Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand („ALZ“) liegt die aktuelle Istposition genau in der Mitte des Verfahrbereiches. Sowohl am unteren als auch am oberen Ende des Verfahrbereiches befindet sich eine Sicherheitsreserve von drei Umdrehungen der Abtriebswelle. Positionierungen in diese Bereiche hinein werden vom Gerät mit dem Fehler „Sollwert falsch“ abgewiesen.

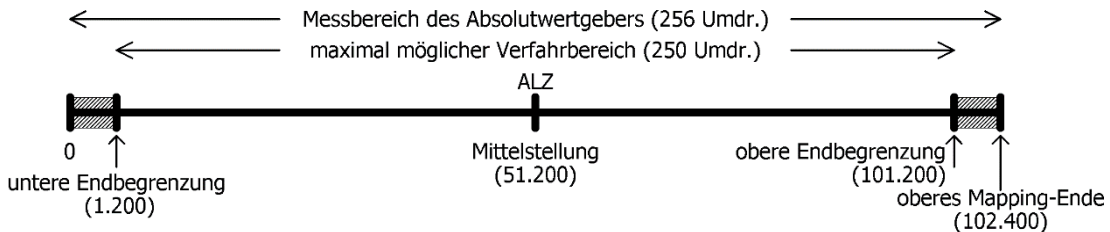

Im Auslieferungszustand ergeben sich für das obere Mapping-Ende und die untere und obere Endbegrenzung die Werte aus folgender Tabelle:


oberes Mapping-Ende	102.400
untere Endbegrenzung	1.200
obere Endbegrenzung	101.200

Verfahrbereich symmetrisch zur 51.200

Ausgehend von diesem Zustand kann nun der maximal mögliche Verfahrbereich je nach Anforderung nach oben oder unten verschoben werden. Hintergrund dabei ist, dass es nach dem Einbau des Geräts sein kann, dass der zur Verfügung stehende Verfahrbereich in einer der beiden Richtungen nicht ausreicht. Mit Hilfe des Parameters „oberes Mapping-Ende“ kann nun der Verfahrbereich in einer Richtung verkleinert werden und in der anderen Richtung vergrößert werden.

### 4.4.2 Verfahrbereich nach oben verschieben

Im folgenden Beispiel wird ausgehend vom Auslieferungszustand (ALZ) mit Hilfe des Parameters „oberes Mapping-Ende“ der maximal mögliche Verfahrbereich etwas nach oben verschoben:

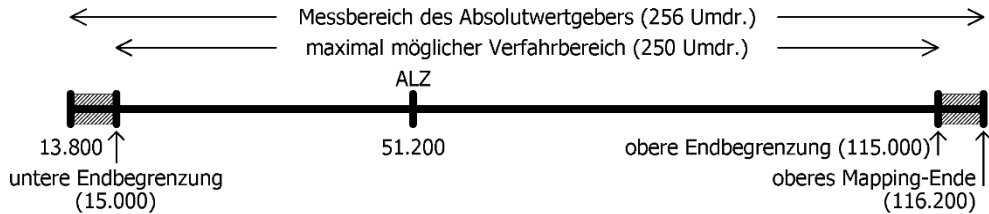


Hier wurde das obere Mapping-Ende vom Wert 102.400 auf den Wert 116.200 erhöht. Somit liegt ein höherer Anteil des möglichen Verfahrbereiches im Bereich oberhalb 51.200 und ein kleinerer Anteil im Bereich unterhalb 51.200.

Ein Spezialfall liegt vor, wenn das obere Mapping-Ende so gesetzt wird, dass der gesamte mögliche Verfahrbereich bei Werten  $\geq 51.200$  liegt. Bei Standard-Skalierung (Zähler = Nenner = 400, d.h. 1 Schritt =  $0,9^\circ$ ) und Referenzierungswert = 0 ergibt sich dieser Spezialfall, wenn für das obere Mapping-Ende der betr. Wert aus folgender Tabelle gewählt wird. Das Gerät passt daraufhin automatisch die untere und obere Endbegrenzung entsprechend an.

oberes Mapping-Ende	152.400
untere Endbegrenzung	51.200
obere Endbegrenzung	151.200

Verfahrbereich beginnt bei 51.200

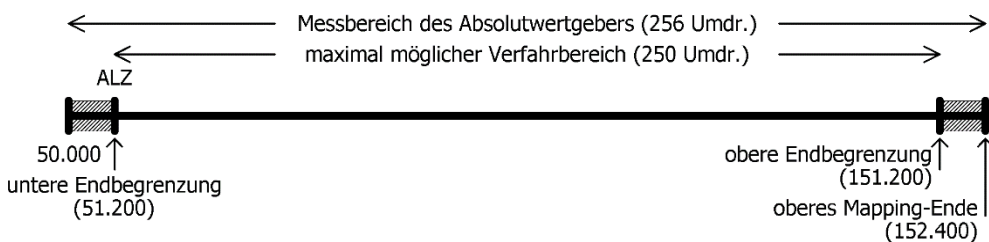


#### HINWEIS

Mit Hilfe von Zählerfaktor und Nennerfaktor können beliebige Spindelaufösungen abgebildet werden. Mit dem Referenzierungswert kann eine Verschiebung des gesamten Wertebereichs erreicht werden.



#### 4.4.3 Verfahrensbereich nach unten verschieben

Im folgenden Beispiel wird ausgehend vom Auslieferungszustand (ALZ) mit Hilfe des Parameters „oberes Mapping-Ende“ der maximal mögliche Verfahrensbereich etwas nach unten verschoben:

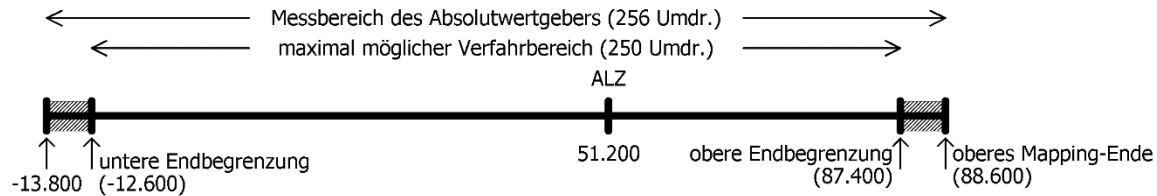


Hier wurde das obere Mapping-Ende vom Wert 102.400 auf den Wert 88.600 verringert. Somit liegt ein höherer Anteil des möglichen Verfahrensbereiches im Bereich unterhalb 51.200 und ein kleinerer Anteil im Bereich oberhalb 51.200.

Ein Spezialfall liegt vor, wenn das obere Mapping-Ende so gesetzt wird, dass der gesamte mögliche Verfahrensbereich bei Werten  $\leq 51.200$  liegt. Bei Standard-Skalierung (Zähler = Nenner = 400, d.h. 1 Schritt =  $0,9^\circ$ ) und Referenzierungswert = 0 ergibt sich dieser Spezialfall, wenn für das obere Mapping-Ende der betr. Wert aus folgender Tabelle gewählt wird. Das Gerät passt daraufhin automatisch die untere und obere Endbegrenzung entsprechend an.

oberes Mapping-Ende	52.400
untere Endbegrenzung	-48.800
obere Endbegrenzung	51.200

Verfahrensbereich endet bei 51.200

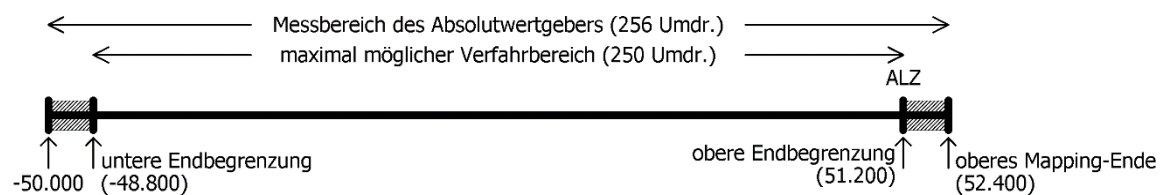

#### 4.4.4 Verfahrensbereich abhängig von der aktuellen Istposition verschieben

Sind (im Gegensatz zu den obigen Beispielen) einer oder mehrere der Parameter Zähler, Nenner und Referenzierungswert nicht im Auslieferungszustand, gehen diese in die Berechnung des möglichen Wertebereiches für das obere Mapping-Ende mit ein.

Zu beachten ist, dass der Messbereich des Absolutwertgebers 256 Umdrehungen an der Abtriebswelle beträgt. Der mögliche Verfahrensbereich lässt sich nun ausgehend vom Auslieferungszustand

- um bis zu 256 Umdrehungen nach oben verschieben sowie
- um bis zu 256 Umdrehungen nach unten verschieben.

Ausgehend von diesen Überlegungen ergibt sich nun folgender Wertebereich für das obere Mapping-Ende:

Min-Wert für ob. Mapping-Ende = Referenzierungswert + 1

Max-Wert für ob. Mapping-Ende = Referenzierungswert +  $204.800 \cdot \text{Nenner} / \text{Zähler} - 1$

Für den Spezialfall Zähler = Nenner ergeben sich folgende Formeln:

Min-Wert für ob. Mapping-Ende = Referenzierungswert + 1

Max-Wert für ob. Mapping-Ende = Referenzierungswert + 204.799

(Dies ist z.B. für den Auslieferungszustand der Fall, hier gilt Zähler = Nenner = 400.)

### HINWEIS

Da das obere Mapping-Ende eine Ganzzahl ist, ergeben sich die Minimal- und Maximalwerte durch Runden auf die nächstgelegene ganze Zahl (betrifft nur den Fall Zähler  $\neq$  Nenner).

### HINWEIS

Falls die Istposition nach einer Verschiebung des oberen Mapping-Endes nicht mehr im Bereich  
*[oberes Mapping-Ende - 256 Umdrehungen ... oberes Mapping-Ende]*  
 liegt, passt das Gerät die Istposition automatisch entsprechend an, dies geschieht durch Addition oder Subtraktion derjenigen Anzahl an Schritten, die 256 Umdrehungen entspricht. Für den Spezialfall Zähler = Nenner wären dies 102.400 Schritte.

#### Beispiel:


- Spindel mit 5 mm Steigung, gewünschte Einheit für Soll- und Istwerte: 1 $\mu$ m  
 → 1 Umdrehung = 5mm = 5.000 $\mu$ m  
 → Anzahl der Schritte pro Umdrehung = 5.000
- Mit der Formel  
 Anzahl der Schritte pro Umdrehung = 400 \* Nenner / Zähler  
 ergibt sich:  
 Zähler = 400; Nenner = 5.000
- Mit diesen Einstellungen wird der Antrieb montiert und mit Hilfe von Handfahrbefehlen auf eine definierte physikalische Position gefahren (z.B. eine bestimmte Marke entlang des Fahrwegs), an der die Istposition einen bestimmten Wert annehmen soll, z.B. den Wert 0.
- In unserem Fall zeigt die Position nach Anfahren dieser definierten physikalischen Position z.B. den Wert 300.000. Dort wird der Istwert zu null gesetzt. Das Gerät berechnet damit den neuen Referenzierungswert zu 300.000.  
 → Referenzierungswert = 300.000
- Der Antrieb hat einen Fahrbereich von 250 Umdrehungen (s.o.: Messbereich des Absolutwertgebers abzüglich einer Sicherheitsreserve von drei Umdrehungen an beiden Enden des Messbereichs).
- In unserem Fall sollen diese 250 Umdrehungen so aufgeteilt werden, dass der Antrieb von der soeben definierten Nullposition 10 Umdrehungen (= 10 \* 5.000 Schritte = 50.000 Schritte) zu kleineren Werten verfahren kann und 240 Umdrehungen (= 240 \* 5.000 Schritte = 1.200.000 Schritte) zu größeren Werten.
- Damit der Positionswert 1.200.000 wie gewünscht am oberen Ende des maximal möglichen Fahrbereiches liegt (d.h. an der oberen Endbegrenzung), addieren wir zu diesem Wert die Sicherheitsreserve von drei Umdrehungen und erhalten so unseren Wert für das obere Mapping-Ende:  
 oberes Mapping-Ende = 1.200.000 + 3 \* 5.000 = 1.215.000
- Das Gerät führt daraufhin eine Neuberechnung der Fahrbereichsgrenzen durch:  
 untere Endbegrenzung = oberes Mapping-Ende - 253 \* 5.000 = -50.000  
 obere Endbegrenzung = oberes Mapping-Ende - 3 \* 5.000 = 1.200.000
- Dieser Fahrbereich kann daraufhin wahlweise noch eingeschränkt werden, d.h. die untere Endbegrenzung kann erhöht werden und die obere Endbegrenzung kann verringert werden.

#### 4.4.5 Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Bestimmung des Verfahrbereiches

Im Folgenden ist der Ablauf beschrieben, wie diejenigen Parameter, die einen Einfluss auf die Soll- und Istposition sowie den Verfahrbereich haben, bestimmt werden. Die einzelnen Schritte müssen in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden.


1) Drehsinn festlegen:

Der Drehsinn bestimmt, bei welcher Drehrichtung der Abtriebswelle die Positionswerte ansteigen und bei welcher Drehrichtung der Abtriebswelle die Positionswerte fallen.

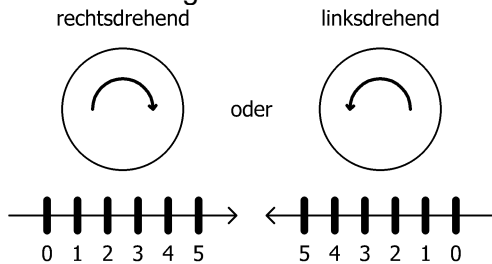


2) Zähler und Nenner festlegen:

Zähler und Nenner bestimmen, in wie viele Schritte eine Umdrehung der Abtriebswelle unterteilt ist.

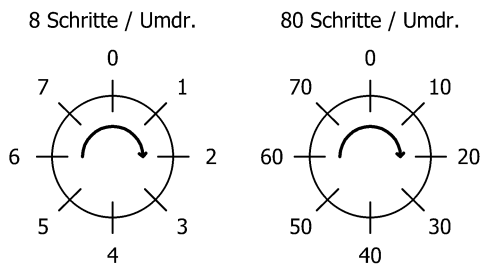

3) Referenzierungswert festlegen:


Mit Hilfe des Referenzierungswertes ist einer bestimmten physikalischen Position der Achse ein bestimmter Wert der Istposition zugeordnet.

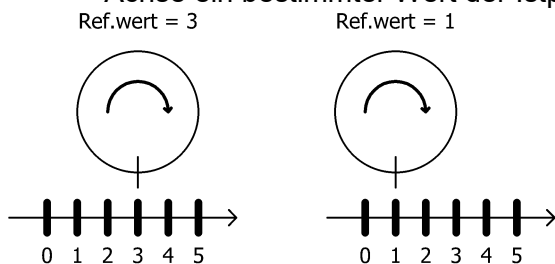

Der Referenzierungswert wird entweder direkt geschrieben oder durch Setzen der Istposition.

4) oberes Mapping-Ende festlegen:


Der Parameter legt unter Berücksichtigung der Skalierung und des Referenzierungswertes die Lage des maximal möglichen Verfahrbereiches fest.

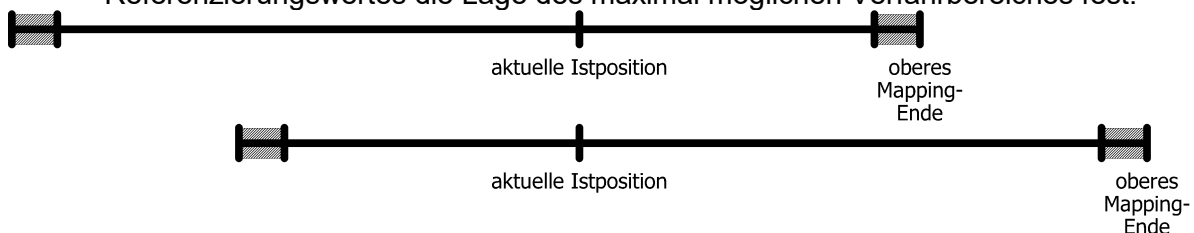



#### 5) obere und untere Endbegrenzung festlegen:

Ggf. kann der maximal mögliche Verfahrbereich eingeschränkt werden, so dass fehlerhafte Sollpositionen nicht zu einer Kollision führen können.

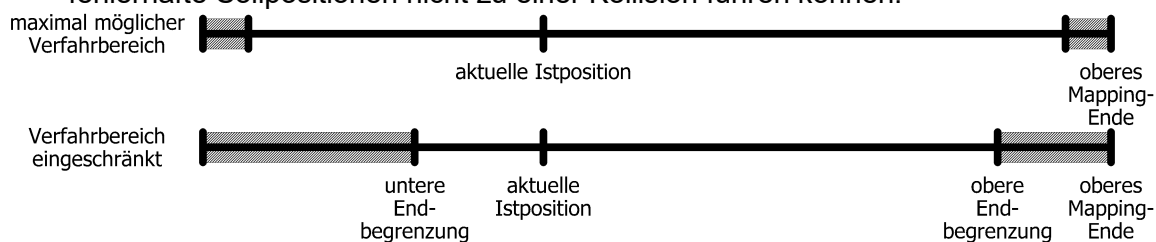

### 4.5 Nachregelfunktion bei Veränderungen der Istposition von außen

Wenn der Antrieb im Stillstand aus dem Positionsfenster gedrückt wird, so wird das Bit ‚In Position‘ (siehe Kapitel 3.10.2 PSx3xxSE zu Master (AT)) gelöscht. Ist das Nachregeln aktiv (P-0-0900), so fährt der Antrieb den Sollwert wieder an.

### 4.6 Schleppfehler

#### 4.6.1 Überwachung

Während einer Positionierfahrt wird die errechnete Sollposition mit der aktuellen Istposition verglichen. Wird die Differenz größer als der Wert „Schleppfehler“ (S-0-0159), so wird eine Warnung (C2D) erzeugt (Diagnosecode: 0xC00E2028). Dieser Fall tritt insbesondere dann ein, wenn die Sollgeschwindigkeit aufgrund von äußeren Einflüssen (erforderliches Drehmoment, Motorspannung zu gering) nicht erreicht werden kann. Durch Setzen von S-0-0159 auf 0 kann die Schleppfehlerüberwachung deaktiviert werden.

#### 4.6.2 Korrektur

Mit P-0-0159 kann die Schleppfehlerkorrektur aktiviert werden. Hierbei wird die Solldrehzahl proportional zum Schleppfehler um den eingestellten Faktor erhöht bzw. gesenkt. Es empfiehlt sich den Parameter auf 4 zu setzen.

### 4.7 Nachregeln

Durch Setzen von P-0-0900 auf den Wert 1 regelt der Antrieb nach, wenn dieser nach Ende einer Fahrt aus dem Positionsfenster gedrückt wird. Ist die Schleifenlänge (S-0-0058) ungleich 0, regelt der Antrieb nur nach wenn er in Schleifenrichtung aus der Position gedrückt wird. Ist die Schleifenlänge gleich 0, regelt der Antrieb in beiden Richtungen nach.

Wir ein Stoppbefehl geschickt, so regelt der Antrieb erst wieder nach wenn ein neuer Fahrauftrag gesendet wird.

Diese Funktion ist nur bei Antrieben ohne Bremse vorhanden.

## 4.8 Absolutes Messsystem

Der Stellantrieb PSx3xxSE besitzt ein absolutes Messsystem mit einem Messbereich von 256 Umdrehungen. Um bei externem Verdrehen des Antriebs im abgeschalteten Zustand einen Überlauf zu verhindern, kann in einem Bereich von 250 Umdrehungen positioniert werden. Die unteren sowie die oberen drei Umdrehungen des Messbereichs sind somit gesperrt.

### HINWEIS

Die Wegnahme der Motor-Versorgungsspannung hat keinerlei Einfluss auf das interne Messsystem.

### 4.8.1 Verfahrbereich (S-0-0278)

Die Abbildung des gewünschten Fahrbereichs auf den physikalischen Fahrbereich erfolgt über S-0-0278. Im Auslieferungszustand ist der Antrieb auf Position 51200, oberer Endschalter ist 101200, unterer Endschalter ist 1200. Das ergibt einen Verfahrbereich von  $\pm 125$  Umdrehungen ( $\pm 50000$  Schritte). Wenn der gewünschte Verfahrbereich  $\pm 125$  Umdrehungen nicht überschreitet, braucht im Auslieferungszustand keine der im folgenden beschriebenen Maßnahmen ergriffen zu werden, um den Bereich einzustellen.

Für die Realisierung beliebiger Verfahrwege unabhängig vom Verfahrweg, der durch die Einbaulage des Messsystems vorgegeben ist (physikalischen Fahrbereich), gibt es die folgenden beiden Möglichkeiten:

1. Die zu verfahrende Achse (z.B. eine Spindel) in die gewünschte Position bringen, Antrieb mit offenem Klemmring auf die dazu passende Position fahren und erst dann den Klemmring schließen.

Beispiele:

Die zu verfahrende Achse in die Mittelstellung bringen, den Antrieb mit offenem Klemmring ebenfalls in Mittelstellung fahren (Position 51200), dann den Klemmring schließen. Der Antrieb kann nun 125 Umdrehungen in jede Richtung fahren (defaultmäßig  $\pm 50000$  Schritte).

Die zu verfahrende Achse ganz nach links (bzw. unten) bringen, den Antrieb mit offenem Klemmring ohne Schleife an die kleinste Position fahren (Position 1200), dann den Klemmring schließen. Der Antrieb kann nun 250 Umdrehungen nach rechts (bzw. oben) fahren (defaultmäßig 100000 Schritte).

Die zu verfahrende Achse ganz nach rechts (bzw. oben) bringen, den Antrieb mit offenem Klemmring an die größte Position fahren (Position 101200), dann den Klemmring schließen. Der Antrieb kann nun 250 Umdrehungen nach links (bzw. unten) fahren (defaultmäßig 100000 Schritte).

2. Den Antrieb in beliebiger Position auf die Achse montieren, Klemmring schließen, dann mit Hilfe von S-0-0278 den Verfahrbereich anpassen. Der Parameter legt das obere Ende des Verfahrbereiches fest. Per Default ist das obere Ende bei +256 Umdrehungen (Position 102400). Wenn nach der Montage des Antriebs der Verfahrbereich nicht zur aktuell angezeigten Position passt, kann dieser zwischen +3 ... +253 Umdrehungen von der aktuellen Position frei gewählt werden.



## Beispiele:

Nach der Montage ist die angezeigte Position 51200 (was dem Auslieferungszustand entspricht). Der Verfahrbereich soll ausschließlich nach rechts (bzw. oben) zeigen → +253 Umdrehungen:

$$\begin{aligned}
 \text{Verfahrbereich} &= \text{Istposition} + \text{Skalierung} * \text{Anzahl Umdrehungen} \\
 \text{S-0-0278} &= \text{S-0-0051} + (400 * \text{S-0-0079} / \text{P-0-0079}) * \text{Anzahl} \\
 \text{Umdrehungen} &= \\
 152400 &= 51200 + (400 * 400 / 400) * 253
 \end{aligned}$$

Nach der Montage ist die angezeigte Position 100000. Der Verfahrbereich soll aber ausschließlich nach rechts (bzw. oben) zeigen → +253 Umdrehungen.:

$$\begin{aligned}
 \text{Verfahrbereich} &= \text{Istposition} + \text{Skalierung} * \text{Anzahl Umdrehungen} \\
 \text{S-0-0278} &= \text{S-0-0051} + (400 * \text{S-0-0079} / \text{P-0-0079}) * \text{Anzahl} \\
 \text{Umdrehungen} &= \\
 201200 &= 100000 + (400 * 400 / 400) * 253
 \end{aligned}$$

Nach der Montage ist die angezeigte Position 2000. Der Verfahrbereich soll aber ausschließlich nach links (bzw. unten) zeigen → +3 Umdrehungen:

$$\begin{aligned}
 \text{Verfahrbereich} &= \text{Istposition} + \text{Skalierung} * \text{Anzahl Umdrehungen} \\
 \text{S-0-0278} &= \text{S-0-0051} + (400 * \text{S-0-0079} / \text{P-0-0079}) * \text{Anzahl} \\
 \text{Umdrehungen} &= \\
 3200 &= 2000 + (400 * 400 / 400) * 3
 \end{aligned}$$

Die angegebenen Schrittzahlen bzw. Positionswerte beziehen sich auf folgende Einstellungen, die dem Auslieferungszustand entsprechen:

Referenzierungswert (S-0-0175) = 0

Skalierung der Positionsdaten (S-0-0079 und P-0-0079) = 400

Bei einer Änderung des Verfahrbereichs (S-0-0278) wird der obere Endschalter auf den Wert (Verfahrbereich – 3 Umdrehungen \* Skalierung) und der untere Endschalter auf den Wert (Verfahrbereich – 253 Umdrehungen \* Skalierung) gesetzt. Somit ergibt sich ein Positionierbereich von 250 Umdrehungen.



#### 4.8.2 Skalierung der Positionsdaten (S-0-0079 und P-0-0079)

Diese Parameter beeinflussen die Anzahl der Schritte die pro Umdrehung ausgegeben werden.

Mit folgender Formel kann die Skalierung berechnet werden:

$$\frac{\text{Schritte}}{\text{Umdrehung}} = \frac{400 * S - 0 - 0079}{P - 0 - 0079}$$

Am zweckmäßigsten lässt man P-0-0079 auf 400 und kann dann mit S-0-0079 die Schritte/Umdrehung einstellen.

Beispiele:

Die Positionsdaten sollen in Grad bezogen auf die Abtriebswelle skaliert werden:

1 Umdrehung = 360 Grad → S-0-0079 = 360; P-0-0079 = 400

Der Antrieb soll an einer 4mm Spindel mit einer Auflösung von 1/100 mm betrieben werden:

1 Umdrehung = 4 mm = 400 Schritte → S-0-0079 = 400; P-0-0079 = 400

Der Antrieb soll an einer 4mm Spindel mit einer Auflösung von 1/10 mm betrieben werden:

1 Umdrehung = 4 mm = 40 Schritte → S-0-0079 = 40; P-0-0079 = 400

Der Antrieb soll an einer 2mm Spindel mit einer Auflösung von 1/100 mm betrieben werden:

1 Umdrehung = 2 mm = 200 Schritte → S-0-0079 = 200; P-0-0079 = 400

Der Antrieb soll 138,23 Schritte pro Umdrehung zählen:

1 Umdrehung = 138,23 Schritte → S-0-0079 = 320; P-0-0079 = 926

Bei einer Änderung der Skalierung der Positionsdaten werden der Istwert, der Referenzierungswert, der Verfahrbereich, der obere und untere Endschalter, das Positionierfenster sowie die Schleifenlänge neu berechnet.

#### 4.8.3 Drehsinn (S-0-0055)

Mit dem Drehsinn kann festgelegt werden, in welche Richtung sich der Antrieb bei der Fahrt zu größeren Sollwerten drehen soll.

Bei Sicht auf die Abtriebswelle sind folgende Werte möglich:

16: im Uhrzeigersinn

23: gegen den Uhrzeigersinn

Bei einer Änderung des Drehsinns (S-0-0055) werden der Referenzierungswert (S-0-0175), der Verfahrbereich (S-0-0278) und der obere und untere Endschalter (S-0-0049 und S-0-0050) auf den Auslieferungszustand gesetzt.

#### 4.8.4 Referenzierung (S-0-0175) bzw. (S-0-0052)

Mit dem Referenzierungswert (S-0-0175) kann eine Verschiebung des gesamten Wertebereichs erreicht werden. Der Referenzierungswert kann auf zwei Arten gesetzt werden:

Direkt durch Schreiben des Referenzierungswertes in S-0-0175.

Indirekt durch Schreiben eines Positionswertes in S-0-0052. Dadurch kann dem aktuellen Istwert ein beliebiger Istwert zugeordnet werden. Die sich daraus ergebende Differenz ist dann der Referenzierungswert (in S-0-0175).

Bei einer Änderung des Referenzierungswertes werden automatisch der Istwert, der Verfahrbereich sowie der obere und untere Endschalter um den gleichen Wert verschoben.

Werden bei jedem Hochlauf des Geräts standardmäßig die Werte des oberen Mapping-Endes und/oder der Endschalter (S-0-0049 bzw. S-0-0050) gesendet, so ist ggf. der neue Referenzierungswert in diese Werte mit einzubeziehen. Dies kann zum Beispiel durch Festlegung von Basiswerten geschehen (die für den Fall „Referenzierungswert = 0“ gelten), zu denen dann der jeweils aktuelle Wert des Referenzierungswertes addiert wird.

#### 4.8.5 Parametrierung ohne automatisch Anpassung

Falls der Anwender bei der Parametrierung des Antriebs jegliche automatische Anpassung von Werten vermeiden will, ist die optimale Reihenfolge beim Senden der Parameter die folgende:

Drehsinn (S-0-0055)

Skalierung der Positionsdaten (S-0-0079)

Erweiterte Skalierung der Positionsdaten (P-0-0079)

Referenzierungswert (S-0-0175) bzw. Referenzierung der Position (S-0-0052)

Verfahrbereich (S-0-0278)

oberer Endschalter (S-0-0049)

unterer Endschalter (S-0-0050)

Positionierfenster (S-0-0057)

Schleifenlänge (S-0-0058)

Um die Einstellungen dauerhaft im EEPROM zu speichern, muss anschließend S-0-0264 (siehe Kapitel 3.11.4 Befehle) verwendet werden.

## 5 Technische Daten

Weitere Informationen zu unseren Antriebstechnik-Produkten finden Sie in Internet unter:  
<https://www.halstrup-walcher.de/de/produkte/antriebstechnik/>



### 5.1 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 °C bis +45 °C		
Lagertemperatur	-10 °C bis +70 °C		
Schockfestigkeit nach DIN IEC 68-2-27	50 g 11 ms		
Vibrationsfestigkeit nach DIN IEC 68-2-6	10 Hz bis 55 Hz 1,5 mm 55 Hz bis 1000 Hz 10 g 10 Hz bis 2000 Hz 5 g		
EMV-Normen	CE		
Konformität	CE-Konformitätserklärung auf Anforderung verfügbar		
Schutzart	PSE	IP 54 / IP 65	
	PSS	IP 65	
	PSW	IP 66 (in Betrieb) IP 68 (bei Stillstand)	
Einschaltdauer	PSx	ED in %	Basiszeit in sek.
	PSE34xx	20	300
	PSE30xx bis PSE33xx	30	300
	PSS	20	600
	PSW	20	600

## 5.2 Elektrische Daten

Nennabgabeleistung	PSx30x, PSx31x, PSE31xx	25 W mit 30 % ED
	PSx32x, PSx33x	35 W mit 30 % ED
	PSE34xx	100 W mit 20 % ED
Versorgungsspannung	24 VDC $\pm$ 10 % (Versorgungsspannungen für Motor und Steuerung sind galvanisch getrennt) Empfehlung: geregeltes Netzteil verwenden	
Nennstrom Steuerung	0,15 A	
Nennstrom Motor	PSx30x, PSx31x, PSE31xx	2,4 A
	PSx32x, PSx33x	3,1 A
	PSE34xx	7,8 A
Positionierauflösung	0,9°	
Positioniergenauigkeit	0,9°	
Absolutwerterfassung	optisch - magnetisch	

### 5.3 Mechanische Daten

Verfahrbereich	250 Umdrehungen, keine mechanische Begrenzung Das Messsystem umfasst 256 Umdrehungen, abzüglich 3 Umdrehungen Sicherheitsreserve an beiden Bereichsgrenzen	
Drehsteifigkeit (Drehwinkel bei Wechsel von spielfreiem Eingriff zu max. Drehmoment)	max. 0,2°	
Getriebeispiel (ohne Spindelausgleichsfahrt)	max. 0,5°	
Spindelspielausgleich	automatische Schleifenfahrt nach jeder Positionierfahrt (ein-/abschaltbar)	
Abtriebswelle	PSE30x-8, PSE31x-8	8H9 Hohlwelle mit Klemmring
	PSE30x-14, PSE31x-14, PSE32x, PSE33x	14H7 Hohlwelle mit Klemmring
	PSE31xx PSE34xx	14H7 Hohlwelle mit Schelle und Passfedernut
	PSS3xx-8 PSW3xx-8	8H9 Hohlwelle mit Klemmring oder 8h8 Vollwelle
	PSS3xx-14 PSW3xx-14	14H7 Hohlwelle mit Klemmring oder 14h8 Vollwelle
empfohlener Spindelzapfendurchmesser	Entsprechend dem Hohlwellendurchmesser mit einer Passung h9	
Vibrationsemission	nicht im gesundheitsschädlichen Bereich	
Geräuschemission	nicht im gesundheitsschädlichen Bereich	
max. zulässige Radialkraft	40 N	
max. zulässige Axialkraft	20 N	
Abmessungen (L x B x H)	siehe Produktkatalog im Internet	
Gewicht (ca.)	PSx30x-8	650 g
	PSx30x-14, PSx32xSE	1200 g
	PSx31x-8	700 g
	PSx31x-14, PSx33x	700 g
	PSE31xx	1200 g
	PSE34xx	1900 g

## 6 Konformitätserklärung



### EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

<b>Company</b>	halstrup-walcher GmbH, Stegener Str. 10, 79199 Kirchzarten erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt declares as manufacturer under sole responsibility, that the product
<b>Product</b>	Positionierantriebe Baureihen PSE3xx, PSS3xx, PSW3xx Positioning Systems Series PSE3xx, PSS3xx, PSW3xx
<b>Regulations</b>	den folgenden Europäischen Richtlinien entspricht: conforms to following European Directives: EMC 2014/30/EU RoHS 2011/65/EU
<b>Standards</b>	angewandte harmonisierte Normen: applied harmonized standards: EN IEC 61800-3:2018 EN IEC 63000:2018
<b>Certification</b>	EU Konformitätserklärung ausgestellt von EC Type Examination Certificate issued by



Geschäftsführer

Managing Director

Kirchzarten,

14. Okt. 2020

14. Oct. 2020

halstrup-walcher GmbH  
Stegerer Straße 10  
79199 Kirchzarten

Telefon: +49 (0) 7661 3963-0  
Fax: +49 (0) 7661 3963-99  
E-Mail: info@halstrup-walcher.de

Geschäftsführer: Jürgen Walcher, Christian Sura  
Handelsregister Freiburg HRB 2209  
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 811169901









Notizen:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



